

Date d'édition	21/06/2016
N° du document	SUPAIR_2016/06_002
Nombre de page	1 / 4

COMMUNIQUE SECURITE

OBJET : Ouverture intempestive de la boucle automatique ventrale en vol

**STATUT
DE
PRIORITE**

FAIBLE
 MOYEN
 CRITIQUE

Description du problème :

Des ouvertures intempestives de boucles automatiques ventrales en aluminium ont été constatées en vol sur certaines sellettes SUPAIR.



Produits concernés :

Sellettes SUPAIR équipées de boucles automatiques en aluminium :


- ALTIRANDO 2 RS
- DELIGHT 2
- PIXAIR
- PARAMOTEUR EVO
- SKYPPER
- VIP 2
- VIP LITE

- D'éventuels autres modèles de sellettes sur lesquels des boucles automatiques auraient été montées en remplacement d'autres boucles

Faits / Constatations :

Il s'est produit sur certaines boucles ventrales automatiques en aluminium, équipant les sellettes SUPAIR, des ouvertures intempestives. Ces ouvertures ne concernent que les boucles ventrales dites «anti-oubli». Les cas constatés sont rares.


Ce dysfonctionnement est dû à un défaut de production invisible à l'œil nu et non reproductible par un test.

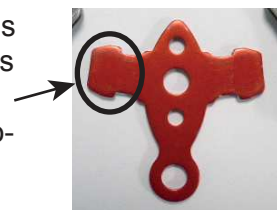

Suite page suivante ►

Procédure à suivre :

Comment identifier si ma sellette est concernée ?

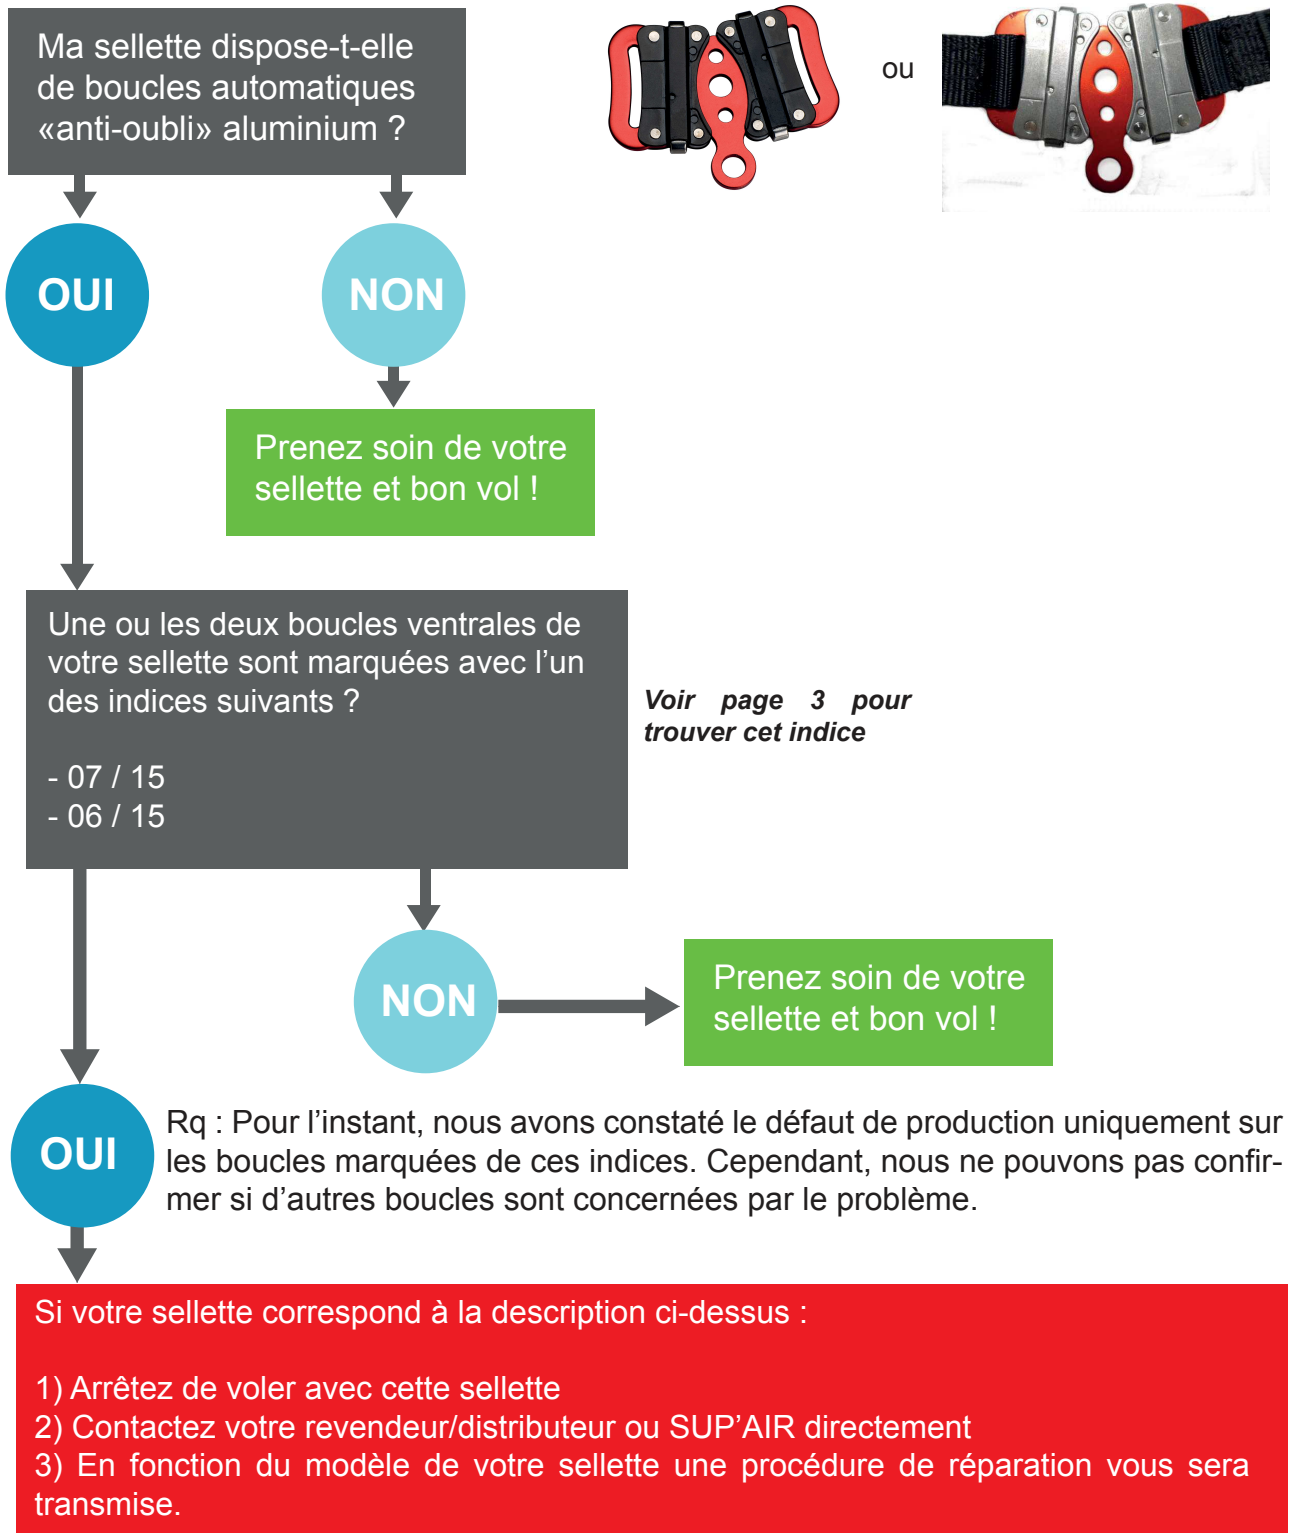

OU



Suite page suivante ►

Date d'édition	21/06/2016
N° du document	SUPAIR_2016/06_002
Nombre de page	3 / 4

Comment trouver l'indice des boucles automatiques ventrales ?



Exemple :

06 / 15

RQ : si l'indice n'est pas visible, veuillez nous contacter !

Marche à suivre en cas de suspicion de problème :

- **Ne plus voler avec la sellette concernée**
- Remplir le formulaire «Boucle automatique ventrale - procédure de changement» (ci-après)
- Contacter votre revendeur ou distributeur qui se chargera de vous renseigner sur la marche à suivre :

Votre sellette peut être réparée à votre domicile : un nouvel «anti-oubli» vous sera envoyé pour effectuer la réparation vous-même et pouvoir de nouveau voler en toute sécurité.

Cas des sellettes suivantes :

- ALTIRANDO 2 RS
- PIXAIR

- PARAMOTEUR EVO
- SKYPPER

Voir la notice de changement du «T»

- DELIGHT 2

Voir la notice de changement du «T» pour DELIGHT 2

- VIP 2
- VIP LITE

Voir la notice de changement du «T» pour VIP 2

Vous pouvez aussi contacter directement SUP'AIR à l'adresse suivante : sav@supair.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

L'équipe SUP'AIR.

Suite page suivante ►

Date d'édition	21/06/2016
N° du document	SUPAIR_2016/06_002
Nombre de page	4 / 4

Formulaire à remplir :

Boucle automatique ventrale - procédure de changement

Modèle de sellette :

Indice des boucles automatiques de ventrale : et

Nom du propriétaire de la sellette :

Adresse postale :

.....

N° de téléphone :

Email :

Personne à même de réaliser la vérification :

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

Personne à même de réaliser la réparation :

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

Sauf cas d'intervention nécessaire en atelier.

DELAIS : La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :

UTILISATEURS

REVENDEURS

ECOLES

CLUBS

MAGAZINES

FEDERATIONS

Communiqué sécurité : SUPAIR_2016/06_002