

Date	15 April 2014
Objet	Sicherheitsmitteilung ! n°2014/01/E2-E2L

Rettungsschirmgriff für EVO XC2, SKYPPER, SHAMANE und SHAMANE FR

1 / Was beinhaltet die Warnung ?

Uns wurde zugetragen, dass einige Rettergriffe E2 und E2L bei den Gurtzeugen SKYPPER, EVO XC2, SHAMANE und SHAMANE FR einen Produktionsfehler haben.

In diesem Fall ist die Reißfestigkeit von 100 DaN auf 40 DaN reduziert. Dies ist zu wenig und es entspricht nicht der Zulassungsnorm.

In ungünstigen Fällen ist es möglich, dass bei der Retterauslöse das Band reißt, das den Griff mit dem Innencontainer verbindet.

2 / Welche Produkte sind davon betroffen:

Alle Rettergriffe der Gurtzeuge: EVO XC2, SKYPPER, SHAMANE und SHAMANE FR



Date	15 April 2014
Objet	Sicherheitsmitteilung ! n°2014/01/E2-E2L

3/ Wie stelle ich einen fehlerhaften Griff fest?

Das Band, das den Griff mit dem Innencontainer verbindet, muss sich in beiden Nähten des Kletts befinden.

Einige Rettergriffe haben keine zweite Naht durch das Band.

Um den Griff zu überprüfen, müssen Sie unter dem Klettverschluss nachsehen, ob das Band sich in und hinter der Zweiten Naht befindet.



4/ Was ist nach der Überprüfung zu tun ?

- Wenn dein Griff nicht fehlerhaft ist, befestige ihn genauso wie zuvor.
- Ist der Griff fehlerhaft : kontaktiere für einen kostenlosen Ersatz des Griffs deinen Händler oder den Vertreter SUPAIR in deinem Land oder direkt SUPAIR Frankreich (sav@supair.com).

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.