

<b>Date d'édition</b>	30/01/2019
<b>N° du document</b>	SUPAIR_2019/01//001
<b>Nombre de pages</b>	1 / 2

## Vie du produit / conseil d'usage

### ALTIRANDO 3

### EVOLITE



### Risque d'usure prématurée :

La latte en fibre de verre positionnée sous l'assise, risque, dans certains cas, de percer le tissu de l'assise



### Produits concernés :

#### Sellette ALTIRANDO 3

Indice B2 à C1.

La version C1.1 a été modifiée et ne pose pas de problème.



#### Sellette EVOLITE

Indice A1 à A8.

La version A8.1 a été modifiée et ne pose pas de problème.



### Faits / Constatations :

La latte a été placée dans son fourreau sans protection avec un des bouts coupant.



Suite page 2 ►

## Procédure à suivre :

### Retirer la latte



Suivant le gabarit du pilote la latte est +/- utile.

**Faire un ESSAI**

sous portique ou en vol sans la latte

**Inconfort  
ou manque d'appui  
sur l'avant des cuisses**

Contactez nous pour l'envoi d'une latte avec  
deux embouts correspondant au modèle et la  
taille de votre sellette  
[sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)

**Pas de changement de  
confort ou de sensations**

**Vous pouvez voler sans la latte  
(question de confort uniquement)  
Prenez soin de votre sellette et  
bon vol !**

**Personne à même de réaliser la vérification :**



UTILISATEUR



REVENDEUR